

ALAN Service



ALAN®

445 Sport

Servicemitteilung

Problembeschreibung

Der Empfang mit dem Gerät klingt bei leise sprechenden Gegenstationen unsauber und verzerrt, bei laut sprechenden Partnern hingegen normal gut.

Ursache und Lösung

Ursache für den Effekt ist der eingeschaltete Expander im Audio-Prozessor, ein Feature, was normalerweise bei drahtlosen Telefonen benutzt wird.

Der Expander kann abgeschaltet werden, wenn der Ausgang von **PIN 21** auf **Pin 24** umgelegt wird.

Dazu Deckel abnehmen, Leiterbahn von **PIN 21** vorsichtig (!!) durchtrennen und mit einem dünnen Draht die Verbindung zu **PIN 24** (oder wie eingezeichnet zum Widerstand) herstellen.

