



Technische Information zu AE 6890

Softwarebugs in Produktionen bis einschl. Dezember 2008

Sehr geehrter Kunde,

leider haben sich zwei kleine Softwarefehler bei dem AE 6890 gezeigt:

1. Tastentöne (BP) an-aus: In genau folgender Situation kann auftreten:

- Sie haben die **Tastentöne** durch Druck auf die Taste **BP deaktiviert**, das Tonsymbol ist erloschen.
- Nun versuchen Sie, das Gerät von **Kanalanzeige** auf **Frequenzanzeige** umzuschalten

Dieser Vorgang funktioniert nicht, stattdessen macht das Gerät einen internen Reset, piept 2 x und startet neu.

Abhilfe:

Ändern Sie die Reihenfolge:

- Lassen Sie zunächst die Tastentöne eingeschaltet,
- nehmen Sie jetzt Ihre Einstellung (MHz statt Kanalnummer) vor und
- schalten sie als letztes die Tastentöne wieder ab, sofern gewünscht.
- Der Softwarebug ist ab Werk bei Seriennummern höher als 08120101 behoben.
- Bei Geräten mit niedrigerer Seriennummer und bei Seriennummern zwischen 08120 510 und 081201010.

2. Prioritätskanal

Prioritätskanäle sind zur Zeit nur aus den internationalen Kanälen 1 – 40 wählbar, also nicht bei den deutschen Kanalnummern zwischen 41 und 80.

Wir bereiten eine neue Software vor, die auch Bug 2 beseitigt. In den Fällen, wo auch Prioritätskanäle zwischen 41-80 erforderlich sein sollten, bieten wir demnächst einen Austauschservice für die Frontplatte an.

Anfragen bitte an unseren Service unter service@alan-electronics.de bzw. 06103 9481 22.

19.2.2009 Alan Electronics GmbH



Technical Information AE 6890

Softwarebug in production until December 2008

Dear customer,
unfortunately we have discovered two small software bugs in AE 6890.

1. Beep tones (BP) on off: in exactly the following situation can happen:

- You have disabled the keyboard beep tones by pressing **BP**.
- Now you try to change the **channel** display into **frequency** display

This procedure will not work, the radio performs only an internal **reset** and produces 2 x beep tones and starts again.

Solution:

Change the sequence:

- First let the beep tones remain activated,
- Now change channel number display into MHz display
- Now you can deactivate the beep tones, if desired
- This softwarebug is solved from factory for units with serial numbers higher than: **08120101**
- The software bug is not solved at units with lower serial numbers and also not at units with serial numbers between **08120 510** und **081201010** .

2. Priority channel

It is not possible to select one of the German channels 41-80 as priority channel. Up to now, the priority channel can only be selected from the international channels 1-40.

We prepare a software update, which removes both bugs. In cases, where a priority channel between 41 and 80 is necessary, we will offer the replacement of the front panel PC board soon. In such cases please contact our service dept. via e-mail under service@alan-electronics.de or (+49) (0)6103 9481 22

19.2.2009 Alan Electronics GmbH